



# CABO DE IGNIÇÃO



# DIAGNÓSTICO

CABOS COM BLINDAGEM INOX\*

A NGK orienta a verificação da blindagem metálica, caso apresente coloração amarelada, indica que os cabos foram submetidos à superaquecimento.

CABO NOVO



\*Principais tipos: ST-V25 / ST-V38 / ST-V42

O excesso de temperatura degrada a borracha reduzindo significativamente a vida útil do Cabo de Ignição.



CABO SUPERAQUECIDO



BORRACHA DEGRADADA



O superaquecimento no cabo pode ser gerado por:

- Falta de defletor do coletor de escapamento
- Uso de junta do coletor fora da especificação
- Trinca no coletor de escapamento
- Entupimento no catalisador ou no sistema de escapamento
- Falhas de ignição
- Mistura de combustível pobre



De 2ª à 6ª feira das 8:30h às 18:00h

0800 197 112

duvidas@ngkntk.com.br



Faça Revisões em seu Veículo regularmente.